

## АО «УК «Кузбассразрезуголь»

### Согласовано:

Директор филиала  
«Бачатский угольный разрез»

  
А.В. Могилин  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.



### Утверждаю:

Заместитель директора по  
капитальному строительству

Е.А. Буймов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

### АКТ 29

общего осмотра здания  
(дефектная ведомость)

Организация: филиал «Бачатский угольный разрез»

Объект: Здание котельной (4 котла) с трубой дымовой, инв. № 05/11855

Адрес: пос. Бачатский, ул. Комсомольская 19 «А»

по состоянию на 3 октября 2019 г.

#### I. Общие сведения по строению

1. Год постройки: 1987 г.
2. Материал стен: керамзитобетонные панели и кирпичная кладка  
кровли: ж/б ребристые плиты, монолитный газобетон, рулонные материалы, шифер  
перегородок: кирпич
3. Размеры в плане: 30,60 x 58,33 м
6. Количество/ высота этажей: 6/4 м
7. Общая площадь: 1785 м<sup>2</sup>

Зам. главного бухгалтера (на филиале) Буянкина Л.Ф.  (Е.А. Шабалова)

#### II. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

- В.В. Саяпин

Представитель службы эксплуатации

- В.А. Зацепин

произвели осмотр объекта согласно ТО № 522/19 по обследованию металлической дымовой трубы котельной ПСХ-3 (инв. №05/11855) филиала «Бачатский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь», выполненного ООО «ПТП Сибэнергочермет»:

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка бетонной поверхности колонн и фундаментов толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	5	Дефекты № 1,11 отчёта
2	Очистка арматуры от продуктов коррозии колонн и фундаментов металлическими щётками	м <sup>2</sup>	1	
3	Гидроструйная очистка бетонной поверхности колонн и фундаментов	м <sup>2</sup>	5	
4	Ремонт колонн и фундаментов ремонтной смесью «Скрепа М500 Ремонтная» толщиной до 30 мм	м <sup>2</sup>	5	
5	Разборка бетонной поверхности плит перекрытия толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	15	Дефекты № 13,14,15 отчёта
6	Очистка арматуры плит перекрытия от продуктов коррозии металлическими щётками	м <sup>2</sup>	4	

7	Гидроструйная очистка бетонной поверхности плит перекрытия	м2	15	
8	Ремонт плит перекрытия ремонтной смесью «Скрепа М500 Ремонтная» толщиной до 30 мм	м2	15	
9	Установка контргаек М36 на шпильки и анкерные болты	шт	30	Дефекты № 2,3,4,5,10 отчёта
10	Установка шпилек L=260 мм, ф=36 мм с гайками и контргайками М36	шт	10	Дефект № 6 отчёта
11	Зачистка сварных швов	м. шва	4	Дефект № 7 отчёта
12	Грунтовка ранее окрашенной поверхности газоотводящего ствола дымовой трубы серой эмалью КО-8111 с расчисткой до 30%	м2	150	Дефекты № 8,9 отчёта
13	Окраска газоотводящего ствола дымовой трубы по эмали краской ОС-12-03	м2	150	
14	Отбивка штукатурки с кирпичной стены	м2	15	Дефект № 12 отчёта
15	Штукатурка кирпичной стены ЦП раствором М50 толщ. 50 мм	м2	40	
16	Заполнение трещины, с шириной раскрытия до 20 мм, стены газохода силикатным жаростойким герметиком Kraftool Premium FIREPROOF FR150 41260-4, +1500 С черный 300 мл	м. трещ.	10	Дефект № 16 отчёта
17	Установка светильника СЗДО-05 светоограждения дымовой трубы	шт	2	Дефекты № 18,19 отчёта
27	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 10 м трубчатых для штукатурки газоходов	м2	50	
28	Уборка строительного мусора по норме с погрузкой в автотранспорт	тн	По норме	
29	Вывозка мусора транспортом подрядчика на расстояние до 40 км	тн	По норме	

Заказчик \_\_\_\_\_  В.В. Сяпин

Эксплуатирующая служба \_\_\_\_\_  В.А. Зацепин

Подрядчик \_\_\_\_\_

Согласовано \_\_\_\_\_ В.В. Дорофеев